SCHRITTE ZUM W-LAN FIRMWARE-UPDATE

Es sehr wichtig, die 3 Updates (V2.00 und V2.06STEP1 und V2.06STEP2) auf einmal und in der richtigen Reihenfolge durchzuführen. Andernfalls könnte es zu einem permanenten Programmfehler kommen!
Wenn Ihre Station bereits über Firmware 2.0x verfügt, müssen Sie nur Schritt 1 und 2 aktualisieren.

WIFI Firmware:
Die WIFI-Firmware wird nicht mit Hilfe des USB-Sticks installiert, sondern über WIFI und mit Hilfe eines PCs und eines Webbrowsers.
Dies Bedeutet:

Schritt 1:
1.Laden Sie die neueste Version der Firmware V2.00 auf Ihren PC/Mac unter folgendem Link herunter: https://nextcloud.bresser.de/s/EGzcDkA92tjy9D4
Es ist wichtig, zunächst die Version V2.00 zu installieren und dann erst die Version V2.06

2. Setzen Sie die Konsole in den AP-Modus (Access Point) und verbinden Sie den PC/Mac mit der Konsole (siehe Abschnitt " FIRMWARE-UPDATE" in der Bedienungsanleitung).

3. Klicken Sie auf den Abschnitt Durchsuchen im Firmware-Update und suchen Sie den Speicherort der Datei, die Sie in Schritt 1 heruntergeladen haben.
Bitte laden Sie die Datei "20001001_v2.00_a_d_OTA.bin" hoch.

4. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche UPLOAD, um die Übertragung der Firmware-Datei auf die Konsole zu starten.

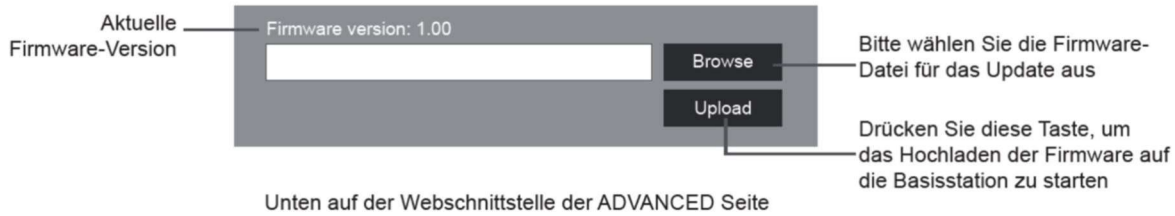

Unten auf der Webschnittstelle der ADVANCED Seite

5. In der Zwischenzeit führt die Konsole die Aktualisierung automatisch durch und zeigt den Fortschritt der Aktualisierung auf dem Display an. (Die Aktualisierungszeit beträgt etwa 1 ~ 2 Minuten)

6. Die Konsole wird neu gestartet, sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Schritt 1:
Wiederholen Sie die Schritte 1-6 mit der Firmware-Version V2.06STEP1.
Link: https://nextcloud.bresser.de/s/NNq5rn5D2tDAa3c
Im Schritt 3 laden Sie bitte die Datei "20001001_v2.06_a_d_OTA.bin " hoch.

Schritt 2:
Und anschließend wiederholen Sie die Schritte 1-6 mit der Firmware-Version V2.06STEP2.
Link: https://nextcloud.bresser.de/s/mWSNgb7WwR7LESS
Im Schritt 3 laden Sie bitte die Datei "20001001_v2.06_a_b_c_OTA.bin " hoch.

SCHRITTE ZUM W-LAN FIRMWARE-UPDATE

WICHTIGE HINWEISE:
- Die Stromversorgung des Geräts während des Firmware-Updates unbedingt aufrechterhalten!
- Stellen Sie sicher, dass die W-LAN Verbindung Ihres PCs/Macs funktioniert und stabil ist.
- Während des Updates den PC und die Basisstation nicht bedienen, bis das Update abgeschlossen ist.
- Während des Firmware-Updates stoppt die Basisstation das Hochladen von Daten auf den CloudServer. Die Basisstation wird sich wieder mit Ihrem W-LAN Router verbinden und die Daten nach dem erfolgreichen Update erneut hochladen. Wenn die Basisstation keine Verbindung zu Ihrem Router herstellen kann, rufen Sie bitte die SETUP-Seite auf, um sie erneut einzurichten.
- Wenn nach dem Firmware-Update die Setup-Informationen fehlen, geben Sie die Setup-Informationen bitte erneut ein.
- Der Prozess der Firmware-Aktualisierung birgt ein potenzielles Risiko, das keinen 100%igen Erfolg garantieren kann. Wenn das Update fehlschlägt, wiederholen Sie bitte den obigen Schritt, um das Update erneut durchzuführen.